

 


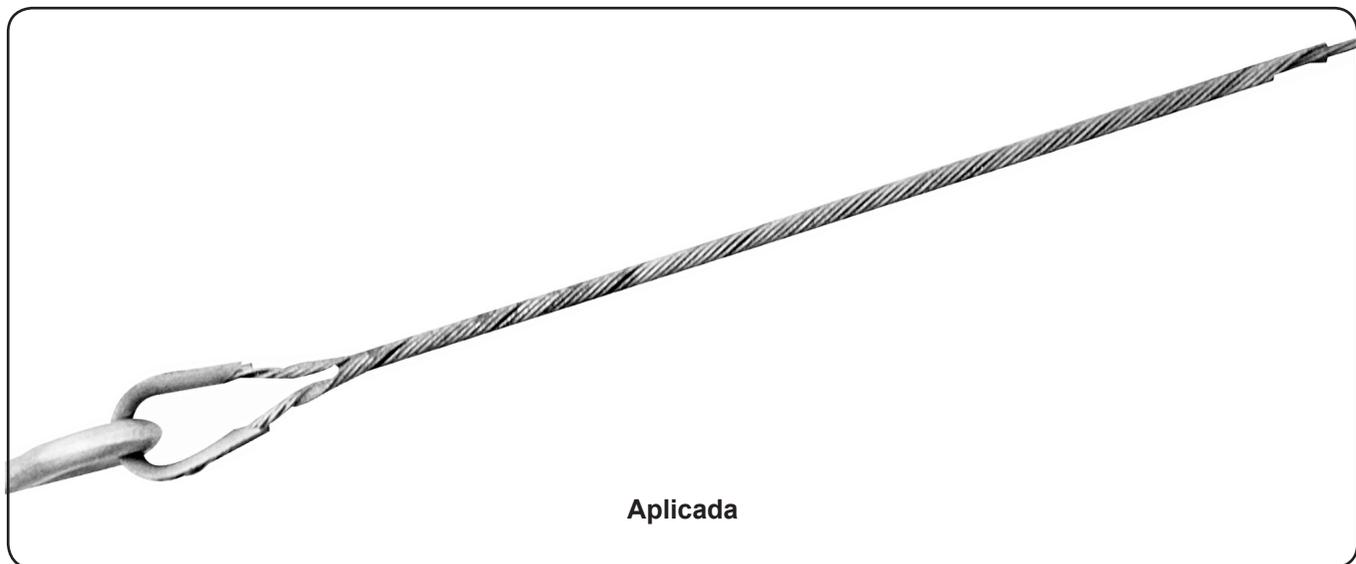


## Alça Preformada para Cabo de Aço

Leia atentamente as instruções a seguir e certifique-se que entendeu tudo antes de iniciar a aplicação do produto.

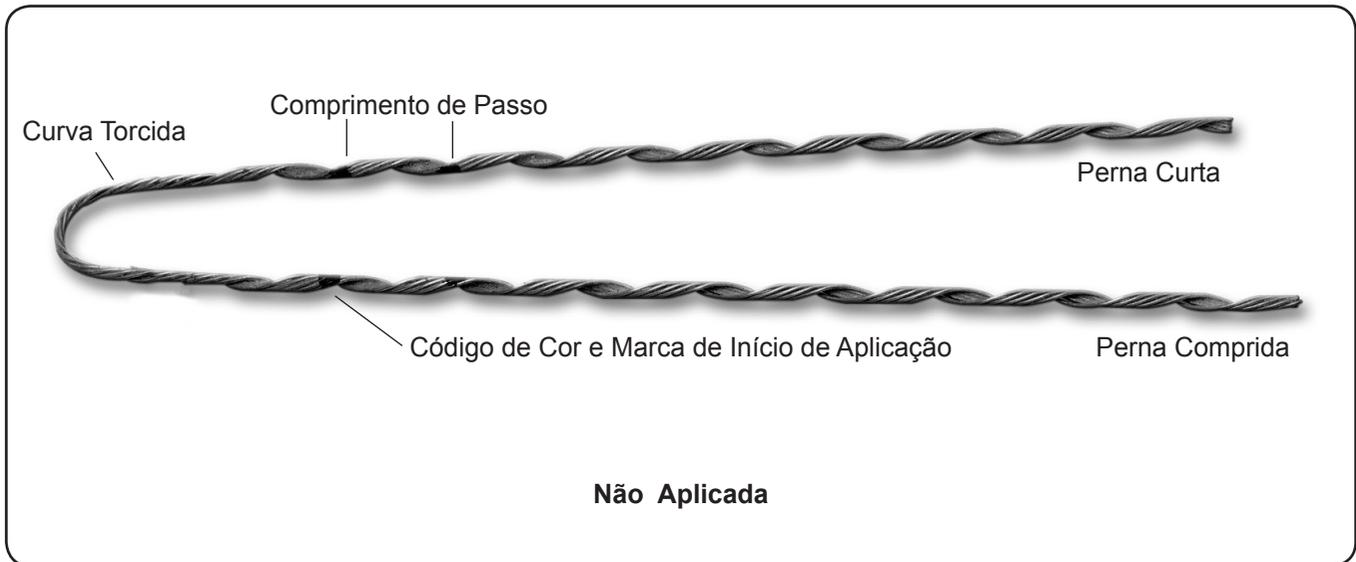





1. Insira o olhal-puxador na haste de âncora, conforme indicado. Tracione o cabo com tensão ligeiramente acima da desejada para compensar perdas de tensão.

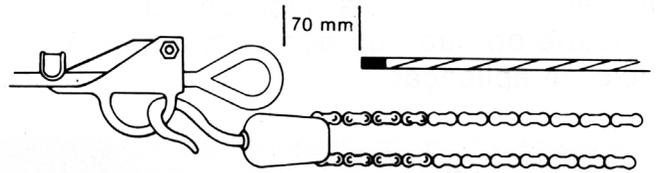


2. Aplique uma fita plástica isolante no cabo e corte-o a uma distância de cerca de 70 mm do olhal da âncora.

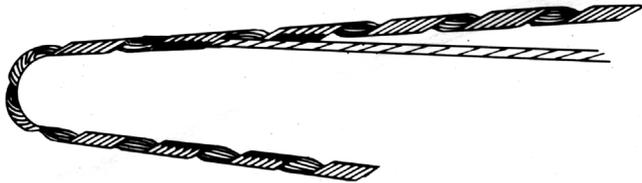

3. Posicione a ponta do cabo na marca colorida mais próxima da curva da Alça. Faça coincidir a curva da Alça com o olhal da âncora.

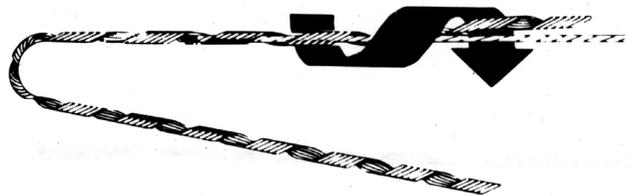

 4. Aplique a primeira perna da Alça no cabo até faltarem duas voltas completas.



5. Introduza a segunda perna da Alça no olhal da âncora sobre a sapatilha e aplique-a sobre o cabo, a partir da marca colorida, até faltarem duas voltas completas.



6. Retire o esticador. Separe as varetas das extremidades das duas pernas da Alça e forme subconjuntos de uma, duas ou três varetas. Aplique cada um desses novos subconjuntos sobre o cabo. Retire o olhal puxador para outras aplicações.

## Recomendações Gerais

As formas e dimensões dos materiais Preformados são extremamente importantes para a sua aplicação e desempenho. Portanto, recomendamos:

- armazenar os materiais Preformados em sua embalagem original.
- não deixar o Preformado solto ou espalhado.
- não se deve jogar ou pisar no Preformado e nem molhá-lo antes da sua aplicação.
- as características do cabo e do Preformado devem ser sempre compatíveis e ter o mesmo sentido de encordoamento.

Consulte nossa equipe de engenheiros especializados e nosso Catálogo Geral de Preformados para quaisquer esclarecimentos de eventuais dúvidas.



**PLP - Produtos para Linhas Preformados Ltda.**

Av. Tenente Marques, 1112 - E M Cajamar (Polvilho)  
CEP 07790-260 - Cajamar - SP - Brasil  
Tel. (11) 4448-8000 - Fax (11) 4448-8080  
E-mail: plp@plp.com.br - www.plp.com.br